LPWiK S.A.
LEGNICA


Protokół inspekcji nr 01.00771

Gwarna

ZLECENIE	Gwarna
Miejscowość	Leegnica
Ulica	**Gwarna**
Data inspekcji	18-08-2018
Rok budowy	1897

ODCINEK	
Numer	3136W02A 1626W03A
Rodzaj kanału	Ogólnospławna
Materiał	Kamionka
Średnica	600 x 600 mm
Długość odcinka	46.490
Długość inspekcji	17.240
Śr. spadek zmierzony	0.660
Kierunek pom.	ze spadkiem

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	1626W02A	1626W03A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	górna	dolna

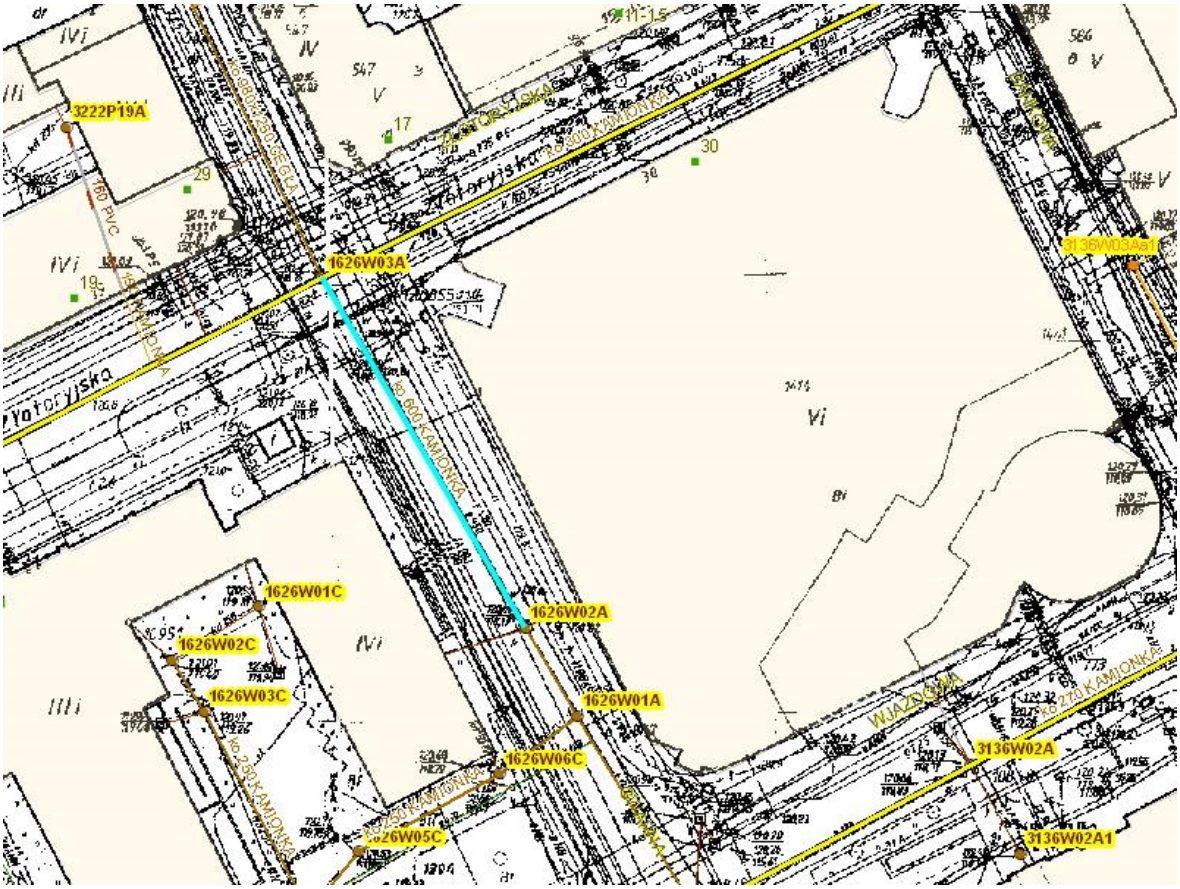

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	1626W02A
2	0.50	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
3	2.41	ABBA	Szczelina, pęknięcie, wzdłużna	
4	3.75	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	
5	6.76	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	
6	8.22	ABBB	Szczelina, pęknięcie, obwodowe	
7	8.80	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
8	11.01	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	
9	13.34	ABCC	Szczelina, złamanie, złożone	
10	14.86	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	
11	16.23	DA--	Zdjęcia ogólne	
12	17.18	CAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte	

13	17.24	DCZ-	Przerwana inspekcja, inne	przemiszczenie


Zdjęcia z inspekcji



(1) 0.00 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 1626W02A



(2) 0.50 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna

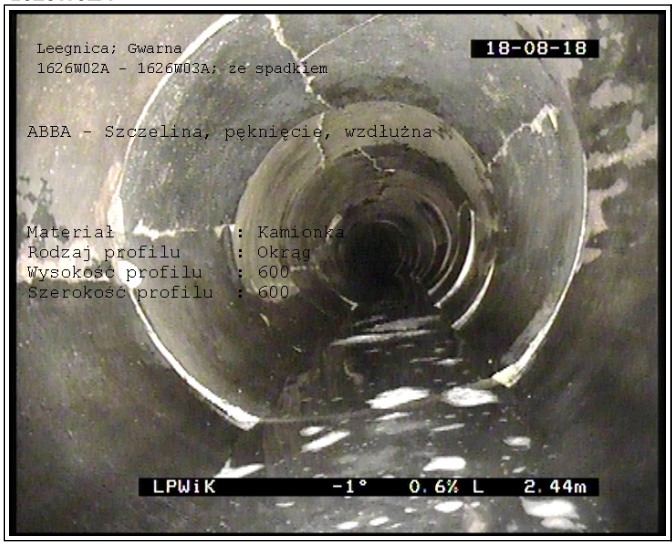

(3) 2.41 m - ABBA - Szczelina, pęknięcie, wzdłużna



(4) 8.80 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne



(5) 16.23 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(6) 17.18 m - CAAA - Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte



(7) 17.24 m - DCZ- - Przerwana inspekcja, inne przemieszczenie

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: -0.66 % (-6.58 ‰)
Pomiar od studni 1626W02A do studni 1626W03A

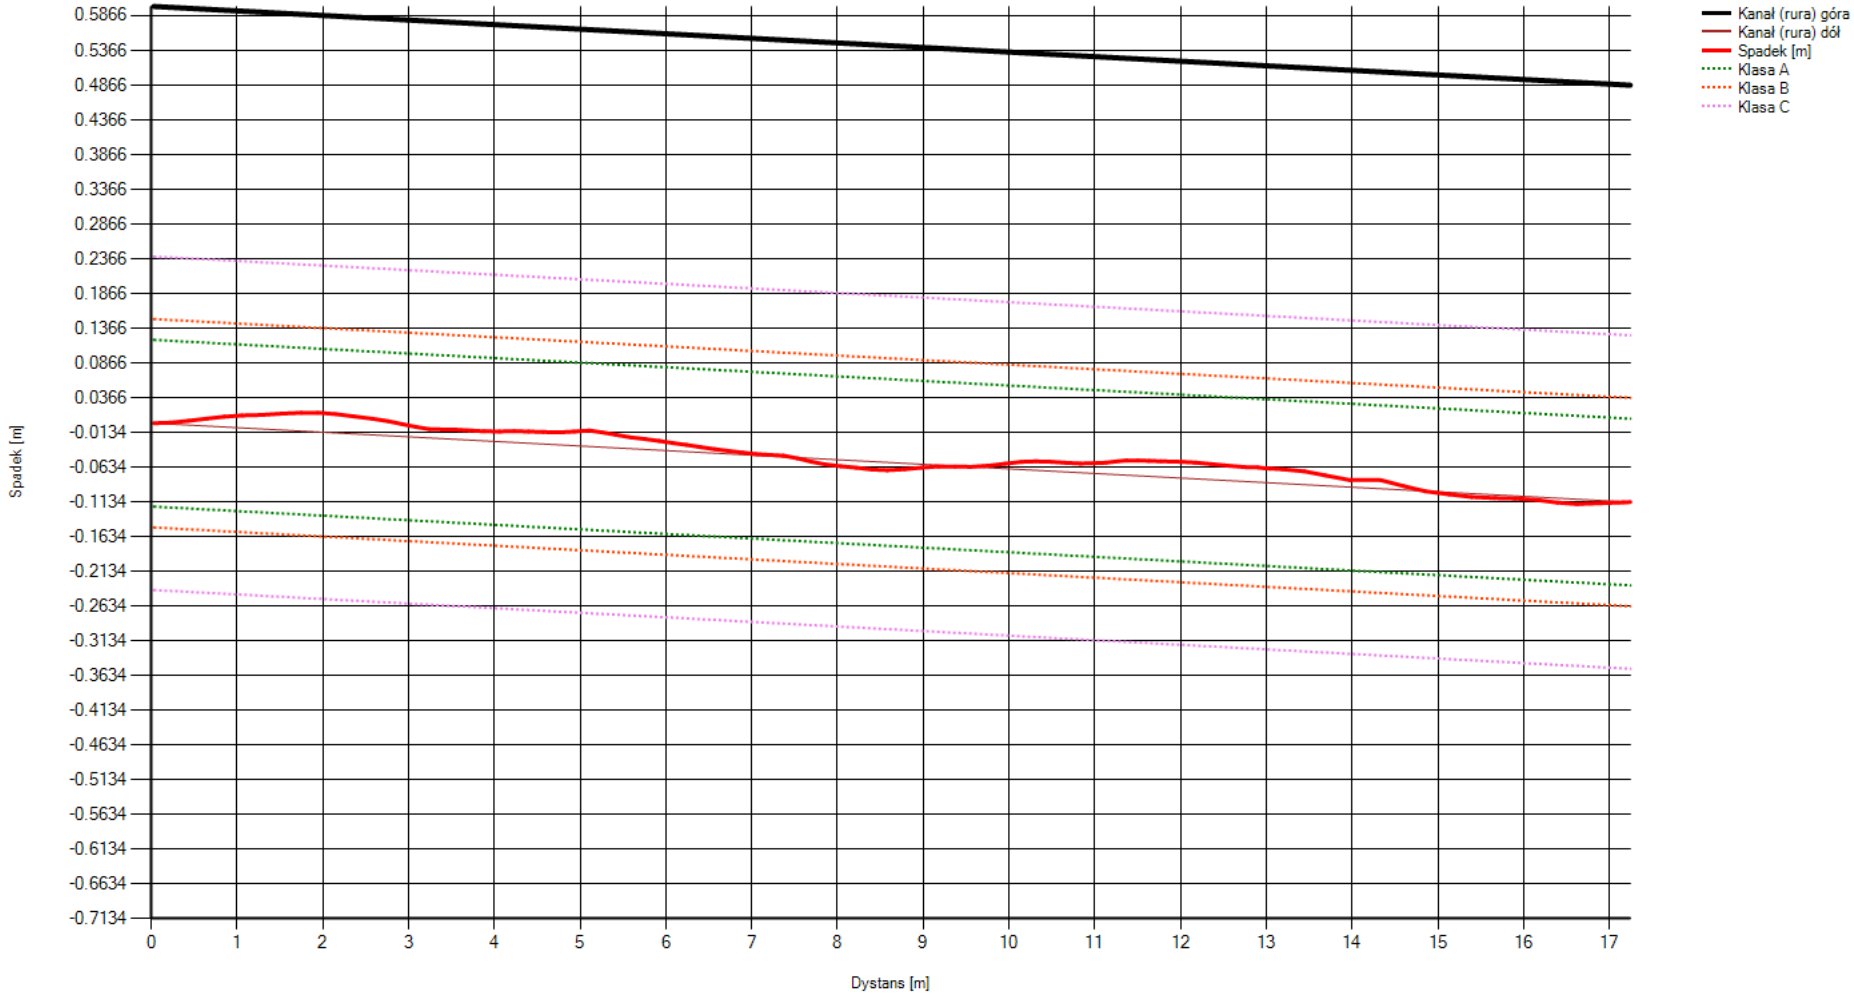

Schemat kanału

Pomiar od studni 1626W02A do studni 1626W03A

