
LPWiK S.A.
LEGNICA

Protokół inspekcji nr 01.00683
Witkiewicza

ZLECENIE	Witkiewicza
Miejscowość	LEGNICA
Ulica	**Witkiewicza**
Data inspekcji	23-07-2018
Rok budowy	

ODCINEK	
Numer	3135S09A 3135S10A
Rodzaj kanału	Sanitarna
Materiał	Kamionka
Średnica	250 x 250 mm
Długość odcinka	23.800
Długość inspekcji	23.130
Śr. spadek zmierzony	0.840
Kierunek pom.	pod spadek

STUDNIA	początkowa	końcowa
Numer	3135S10A	3135S09A
Rzędna góry		
Rzędna dna		
Średnica	1200	1200
Uwagi	Dolna	Górna

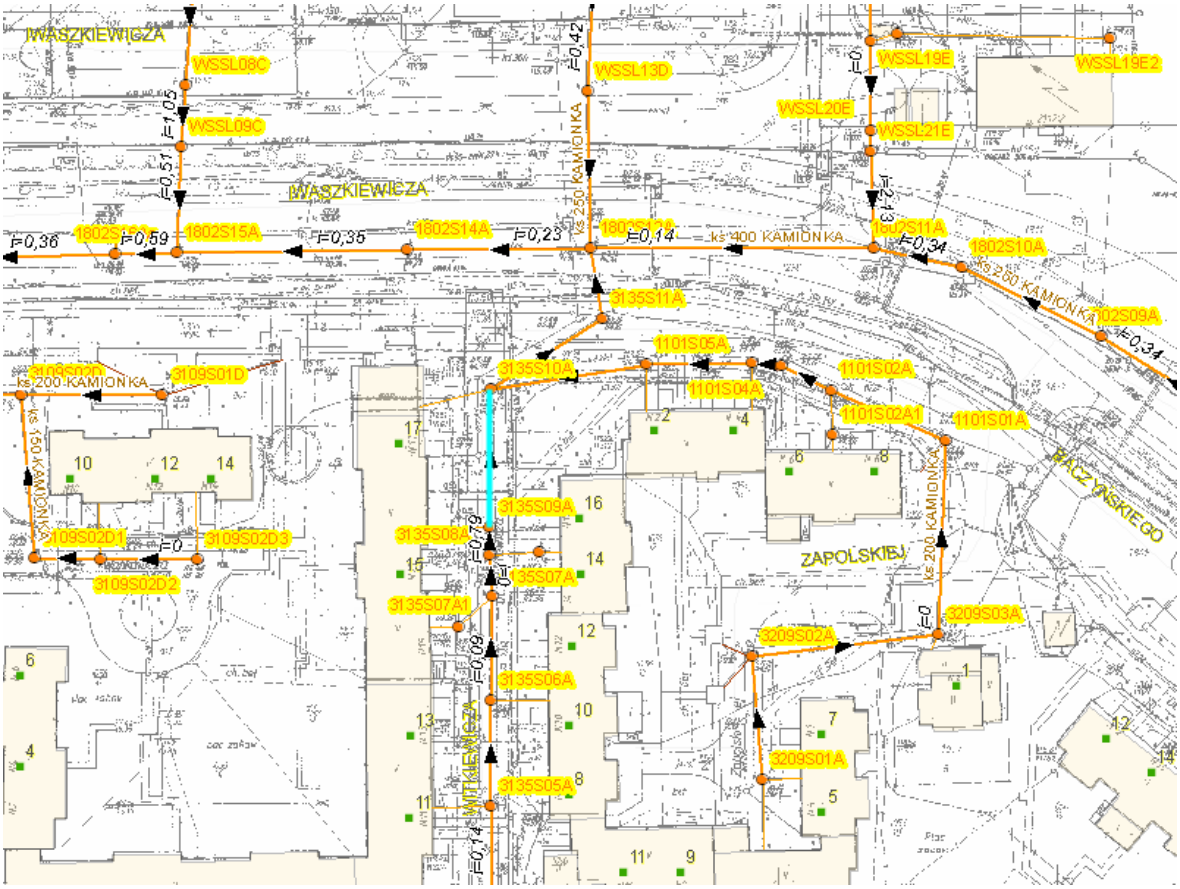

L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	1.80	CDA-	Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa	3135S10A
2	3.66	DA--	Zdjęcia ogólne	
3	7.23	ABAA	Szczelina, zarysowanie, wzdłużna	2mm
4	10.27	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm
5	12.05	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm
6	13.11	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	
7	16.19	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
8	19.32	ACC-	Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się	200mm
9	19.39	ACC-	Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się	200mm
10	19.92	ACC-	Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się	200mm
11	22.52	AJA-	Przemieszczone złącze, wzdłużne	
12	22.52	ABBC	Szczelina, pęknięcie, złożone	3mm

13	23.13	DCA-	Przerwana inspekcja, przeszkoda	do studni ok 1m

Zdjęcia z inspekcji



(1) 1.80 m - CDA- - Rodzaj węzła początkowego, studzienka włazowa 3135S10A



(2) 3.66 m - DA-- - Zdjęcia ogólne




(3) 7.23 m - ABAA - Szczelina, zarysowanie, wzdłużna 2mm



(4) 10.27 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm




(5) 12.05 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm

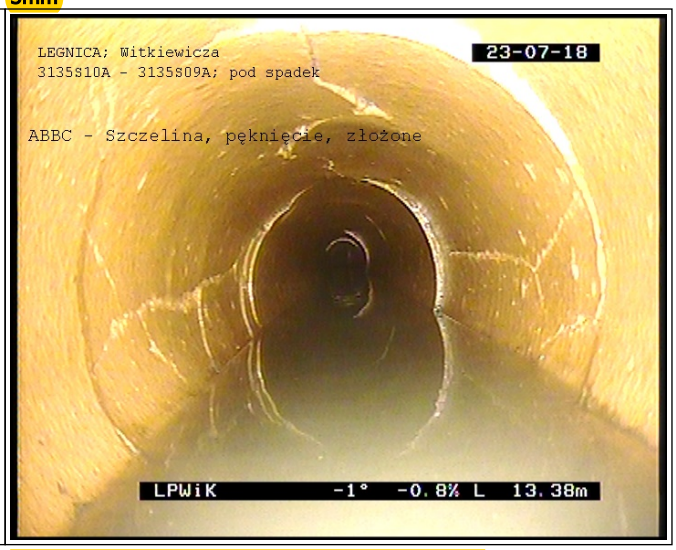

(6) 13.11 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone



(7) 16.19 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne

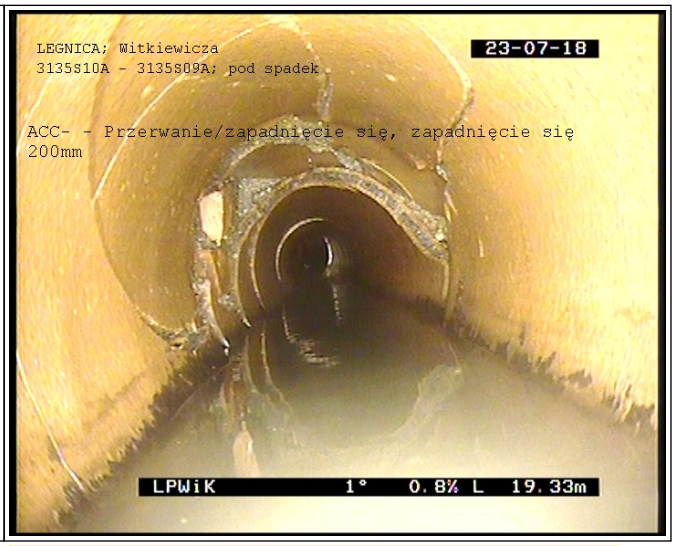

(8) 19.32 m - ACC- - Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się 200mm



(9) 19.39 m - ACC- - Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się 200mm



(10) 19.92 m - ACC- - Przerwanie/zapadnięcie się, zapadnięcie się 200mm



(11) 22.52 m - AJA- - Przemieszczone złącze, wzdłużne




(12) 22.52 m - ABBC - Szczelina, pęknięcie, złożone 3mm



(13) 23.13 m - DCA- - Przerwana inspekcja, przeszkoda do studni ok 1m

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 0.84 % (8.37 ‰)
Pomiar od studni 3135S10A do studni 3135S09A

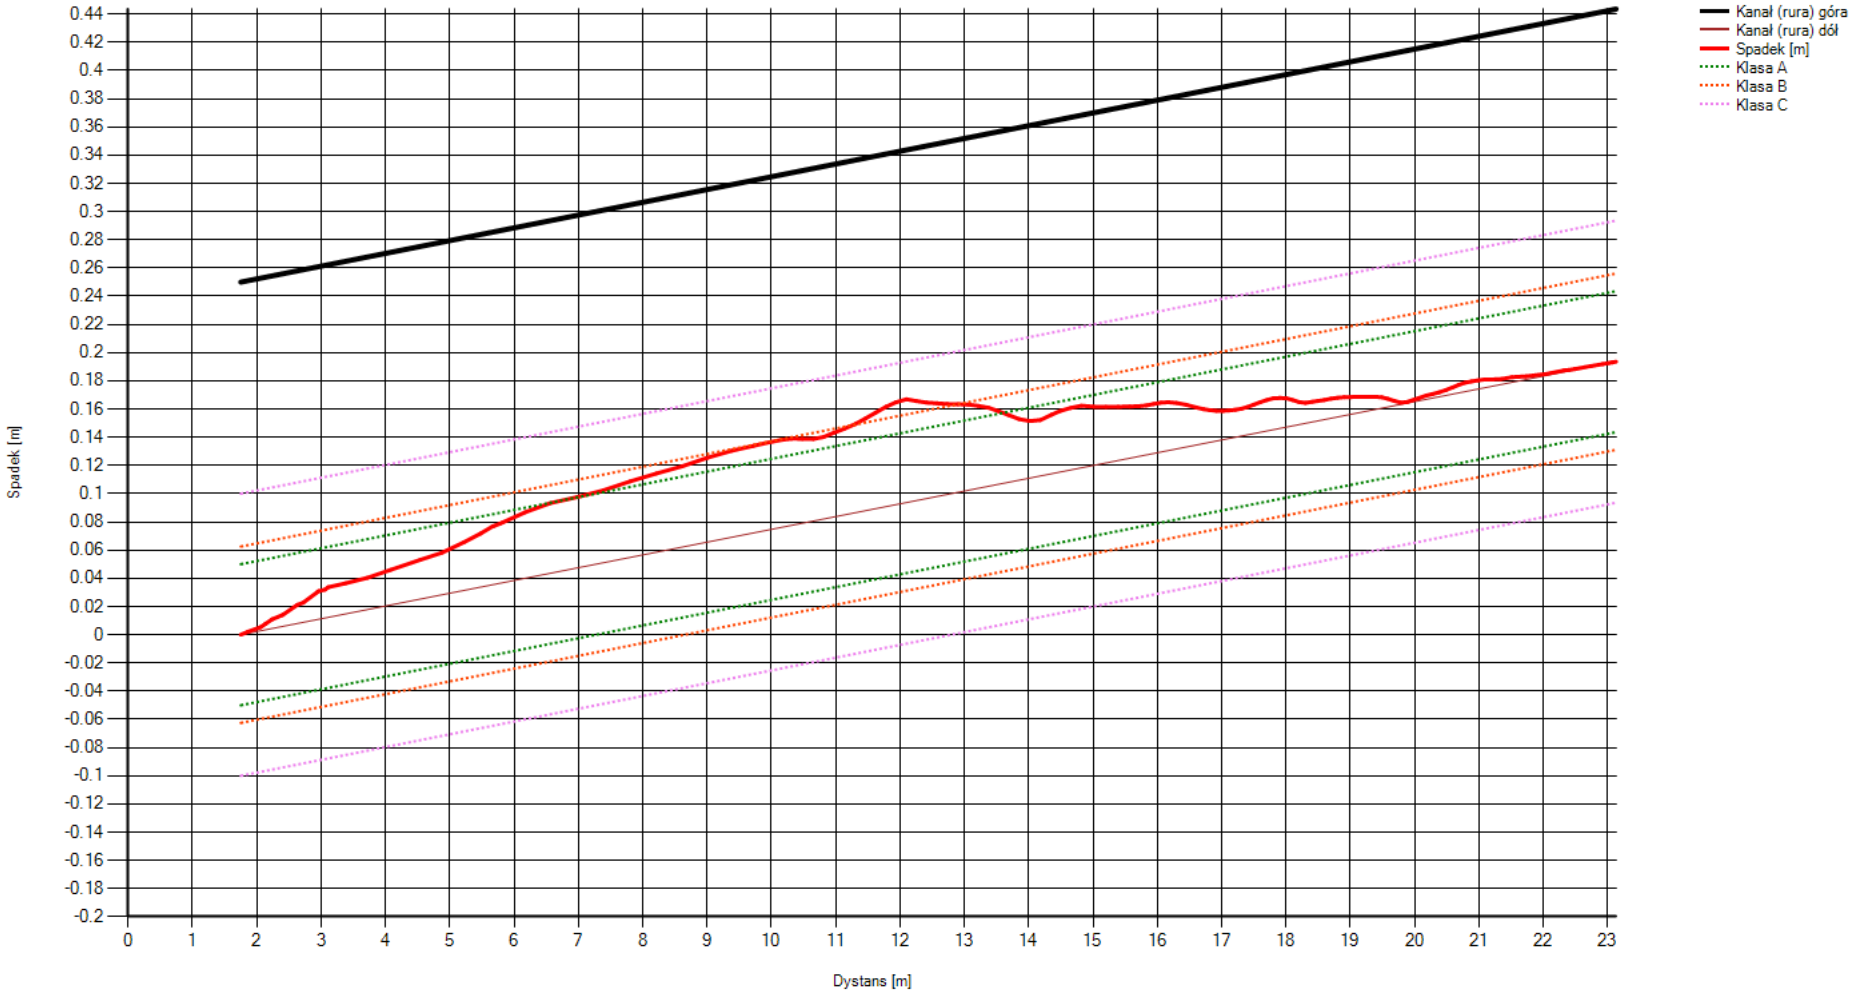

Schemat kanału

Pomiar od studni 3135S10A do studni 3135S09A

